


# MONTASJEVEILEDNING

## Rekkverk



### Rekkverkstype AS9; stender for fylling, 3-siders omramning og håndlist. Sidemontert

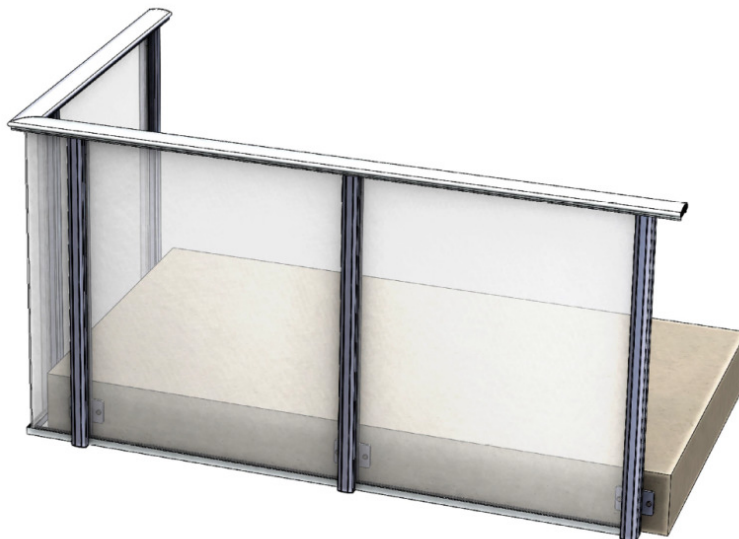

Rekkverket består av:			
Håndløper	Lagervare	Anslagslist	Lagervare
Stender for fylling	Lagervare	Innrullingslist for fyllingsmål 6/9/13 mm	Lagervare
Utfylling	Lagervare	Hjørnebrakett for håndløper	Lagervare
Glasslist	Lagervare	Hjørnebrakett for omramningsprofil	Lagervare
Enkel omramning	Lagervare	Festebrakett alu. vinkel 40x40x2,5 mm	Lagervare
Dekklister	Lagervare	Skjøtelask alu. skinne 75x3 mm	Lagervare
Stenderforing	Lagervare	Senk skruer M12x20 mm	Lagervare
Fotplate for sidemontering	Lagervare	Selvborende skrue/poppnagler	Ikke sortiment
Endelukk til håndløper	Lagervare	Franske treskruer/ekspansjonsbolter	Ikke sortiment
Endelukk til stender	Lagervare	Fylling	Ikke sortiment

Rekkverket må produseres og monteres i henhold til krav i Norske Standarder og Forskrifter; ref. TEK10, NS3510 og NS3232. Anbefaler også å følge anvisninger i Byggforskserien 536.112

## Rekkverkstype AS9, sidemontert

Fotplatene monteres til stendere, bilde 1:

- Stenderføring skyves inn i stender, på høyde med hull i stender. Viktig her ved boring av hullene i stender, at det tas hensyn til at endeløkk kommer 8 mm inn i stender.
- Fotplaten festes med senkskruer DIN7991 45° M12x20 mm, helgjengnet og syrefast, gjennom fotplate og inn i stenderføring.

Stendere monteres opp:

- For innfesting av stendere anbefales følgende festemateriell:  
Betong: Ekspansjonsbolt M12x100 mm og hettemutter, eller slaganker og sekskantskrue i M10x50 mm.  
Treverk: Franske treskruer 12x100 mm, eller gjennomgående bolt M10 og mutter.

Innfestingsmaterieill i syrefast utførelse.

For styrkekrav 1,5 kN/m

- Stenderavstand maks 1,2 m og høyde 1,2 m

For styrkekrav 1 kN/m

- Stenderavstand opp til 2 m ved høyde ,2 m

Fyllinger monteres, bilde 2 og 3:

- Dekklist snappes inn evt nederst på stender om man ønsker glasset plassert høyere opp på stender.
- Enkel omranningsprofil festes i bunn, ved bruk av festebrakett og selv borende plateskrue/popp (syrefast). Vinkelen passer inn i eget spor i omranningsprofilen.
- Klem inn anslagspakningen av gummi i områder for fyllingen.
- Sett fyllingen ned og inn i profilene.
- Plasser glasslistene.
- Rull inn innrullingslisten rundt hele fyllingen
- På endestendere snappes utfyllingsprofilen på.
- Plastlokk settes inn i bunn av hver stender.

Håndløper monteres, bilde 4 og 5:

- Håndløperen festes til stender med poppnagler eller selv borende skruer. Begge i syrefast utførelse.
- Hjørnebrakett kan benyttes i hjørnene for å få en pen og solid overgang.
- Om håndløper må skjøtes der hvor det ikke står en stender, skal det benyttes en skjøtelask 600x75x3 mm (passer inn i eget spor innvendig i håndløperen)
- Plastlokk plasseres i endene på håndløper.

